

Instrukcja obróbki

Prawidłowa obróbka Triflex ProDrain



Prawidłowa obróbka Triflex ProDrain

Przygotowanie:

Przygotować podłoże i zeszlifować płytki. Usunąć luźne fragmenty i wyrównać nierówności. Zapewnić wystarczającą spadzistość. Podłoże mineralne zagruntować produktem Triflex ProDrain Primer lub wstępnie zwilżyć powierzchnię do uzyskania co najmniej matowo-wilgotnego podłoża. Precyzyjnie dociąć pasmo izolacyjne Triflex DC-Mat.

Wskazówka:

Rozłożyć pasmo izolacyjne wierzchnią stroną do dołu i obciążyć końce, aby zapobiec ich późniejszemu wywijaniu się.

Mieszanie kleju:

25,00 kg kleju Triflex ProDrain Fix+ wymieszać przez 3 min. z ok. 4,50 l wody za pomocą mieszadła lub mieszalnika o przymusowym mieszanii zarobu. Pozostawić do wchłonięcia na 3 minuty. Ponownie rozmieszać przez 1 min.

Nanoszenie kleju:

Klej Triflex ProDrain Fix+ nanosić w 2 warstwach. Pierwszą warstwę (warstwę kontaktową) nakładać cienko, odcinek po odcinku za pomocą kielni do wygładzania. Drugą warstwę nakładać całościowo na szerokość pasma gdy poprzednia warstwa jest jeszcze mokra, używając kielni zębatej 8 mm. Podczas obróbki i schnięcia temperatura podłoża powinna wynosić od +7°C do +30°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

Wskazówka:

Do kleju można w razie potrzeby dodać niewielką ilość wody (ok. 100 do 150 ml), aby nadać mu ponownie gładkość.

Układanie pasma izolacyjnego:

Pasma izolacyjne Triflex DC-Mat powinny być układane na całej powierzchni i zasadniczo krótszą krawędzią (szerokość 1 m) w stronę odpowietrzenia. W przypadku odpowietrzenia poprzez łączenie ze ścianą, pasmo może zostać dosunięte do ściany na maks. 1 cm. Wówczas zalecane jest zamocowanie pasma izolacyjnego do ściany w taki sposób, aby stanowiło ono element dystansowy.



Docięnięcie pasma izolacyjnego:

Docisnąć pasmo izolacyjne Triflex DC-Mat przy użyciu wałka dociskowego, wywierając nacisk. Inne maty przykładac w odległości ok. 2 mm. W celu uniknięcia obciążeń punktowych można położyć na powierzchnię cienką deskę lub użyć butów do wylewek. Krawędzie odpowietrzające pasma izolacyjne Triflex DC-Mat należy zamknąć taśmą samoprzylepną. Matę z klejem pozostawić na min. 120 min., tak aby warstwy się połączyły.

Ważna informacja:

Podczas obróbki, pasmo izolacyjne Triflex DC-Mat należy poddawać jak najmniejszym obciążeniom, a po ułożeniu nie należy go podnosić.

Nanoszenie podkładu gruntującego Triflex Ceryl Primer 276:

Po upływie czasu utwardzania wynoszącego ok. 2 godz., zagruntować detale i powierzchnię podkładem gruntującym Triflex Ceryl Primer 276. Nanieść podkład gruntujący na pasmo izolacyjne za pomocą wałka uniwersalnego Triflex w 2 warstwach. Na pierwszą warstwę zużyć ok. 700 g/m². Drugą warstwę nanieść na nielepką powierzchnię w ilości ok. 400 g/m².

Ważna informacja:

Pasma izolacyjne Triflex DC-Mat należy zagruntować przed zakończeniem pracy. W przypadku, gdyby pasma zostały pozostawione przez noc bez obróbki, istnieje ryzyko negatywnego wpływu czynników atmosferycznych.

Przyklejanie blachy okapowej:

Przygotować blachy okapowe i przykleić je masą szpachlową Triflex Ceryl (Spachtel) z zachowaniem przestrzeni na swobodne odpowietrzenie (przesunięcie o ok. 1 cm).

Uszczelnienie detali:

Połączenia ze ścianą i detale uszczelnić przy użyciu produktu Triflex ProDetail, po uzbrojeniu z wykorzystaniem specjalnej włókniny Triflex. Na koniec można nanieść system uszczelniający do balkonów Triflex BTS-P.